

<b>Constructeur</b>	SOCATA
<b>Modèle</b>	TB20_ML
<b>Type</b>	TB20
<b>N° Série</b>	1801
<b>Propriétaire</b>	ISAE
<b>Programme d'Entretien</b>	ISAE_TB20_PART_ML
<b>Version/Révision PE Générique</b>	V0001R0002
<b>Dernier Vol enregistré</b>	16/02/2023

	<b>MOTEUR 1</b>	<b>HELICE 1</b>
<b>Marque</b>	LYCOMING	HARTZELL
<b>Type</b>	IO540C4D5D	HC-C2YK-1BF
<b>Modèle</b>	RENPL-RT8468	
<b>N° Série</b>	RL-4165-48E	CH32253A

	<b>HT.CELL/Neuf</b>	<b>HT.CELL/GV</b>	<b>HT / Neuf</b>	<b>HT / RG</b>	<b>CYCLES/Neuf</b>	<b>CYCLES/GV</b>
Cellule	5154,05	5154,05				
Moteur 1			1242,55	1242,55		
Compteur ATTERRISSAGES					6186	6186
Compteur VOLS					3672	3672
HELICE C			5154,45	1241,55		

ATA	Date Limite	J. Rest.	Catégorie	Type	Réf. de Butée	Lim. Horaire	H. Rest.	Lim. Cycles	Cy. Rest.	Libellé	Répét.C	Répét.H	Répét.Cy	Dernière réalisation
79	11/03/2023	22	Elément à Vie Limite	C	12-10-1 C					(12-10-1) Vidanger le circuit huile - Remplacement du filtre à huile - Nettoyage crépine	4m			01/12/2022
	11/03/2023	22	BS Répétitif	C	480F C					Chgt filtre huile et net. crépine+ insp contenu	4m			01/12/2022
	19/03/2023	30	CN Répétitive	C	1989-097R1					Insp annuelle absence de corrosion attaches ceintures de sécurité places avt	12m			21/04/2022
55	19/03/2023	30	CN Répétitive	C	2001-002					Insp palier gouverne de direction svt BS 10-114-55 tous les ans	12m			21/04/2022
32	19/03/2023	30	Elément à Vie Limite	C	32-30-15 C					(32-30-15) Remplacer les vérins de compensation de sortie train AV	12m			21/04/2022
	19/03/2023	30	Programme d'Entretien	C	UN AN					Effectuer une visite de 1 AN	12m			21/04/2022
71	22/03/2023	33	Elément à Vie Limite	C	71-60-4 C					(71-60-4) Remplacer le filtre à air	12m			21/04/2022
37	23/03/2023	34	Elément à Vie Limite	C	37-00-1 C					(37-00-1) Remplacer le filtre papier du circuit dépression	12m			21/04/2022
25	06/04/2023	48	Elément à Vie Limite	C	25-60-3 C					(25-60-3) Effectuer un essai de la balise de détresse	6m			06/10/2022
25	21/04/2023	63	Elément à Vie Limite	C	25-60-1 C					(25-60-1) Examiner la balise de détresse, validité batterie, fixations, antenne, connecteur,...	6m			15/11/2022
	22/04/2023	64	Elément à Vie Limite	C	BATTERIE C					Remplacement de la batterie tous les 2 ANS	48m			11/04/2019
21	12/05/2023	84	Elément à Vie Limite	C	21-01-0002 C					Conditionnement d'air - remplacement tuyauterie	120m			
	11/07/2023	144	Elément à Vie Limite	C	CO² DETECTOR					Remplacement de la pastille de contrôle CO/CO² tous les 12 MOIS	12m			11/07/2022
25	26/07/2023	159	Elément à Vie Limite	C	BATTERY_ELT C					Remplacement batterie balise de détresse ELT96/97	48m			15/11/2019
34	07/10/2023	232	Elément à Vie Limite	C	34-20-3 C					(34-20-3) Effectuer une compensation du compas - voir 34-23-00 201	36m			
28	01/12/2023	287	Elément à Vie Limite	C	28-20-4 C					(28-20-4) Remplacer l'élément filtrant du sélecteur carburant, vérifier son support.	12m			01/12/2022
	01/12/2023	287	BS Répétitif	C	342G C					Tuyauterie injection - Inspection/Remplacement	12m			01/12/2022
74	01/12/2023	287	Elément à Vie Limite	C	74-10-3 C					(74-10-3) Vérifier la magnéto TCM suivant SB643 §1 et 2B	12m			01/12/2022
	01/12/2023	287	CN Répétitive	C	N2015-19-07 C					Tuyauterie injection - Inspection/Remplacement	12m			01/12/2022
26	13/12/2023	299	Elément à Vie Limite	C	26-20-1 C					(26-20-1) extinguisher periodical check	24m			13/01/2022
	31/12/2023	317	Administrative	C	ASSURANCE					Renouvellement de l'assurance tous les 12 mois	12m			07/01/2019
74	13/01/2024	330	Elément à Vie Limite	C	74-10-2 C					(74-10-2) Effectuer une révision générale de la magnéto TCM	48m			13/01/2022
	19/01/2024	336	Administrative	C	CEN					Certificat d'Examen de Navigabilité	11m			08/02/2023
34	09/03/2024	386	Elément à Vie Limite	C	34-10-7 C					(34-10-7) Vérifier l'altimètre et l'alticodeur	24m			18/03/2022
	09/03/2024	386	Elément à Vie Limite	C	ANEMO_1 C					Passage au banc de l'anémomètre 1 (gauche) tous les 3 ans	24m			18/03/2022
	09/03/2024	386	Elément à Vie Limite	C	ANEMO_2 C					Passage au banc de l'anémomètre 2 (droite)	24m			18/03/2022
	09/03/2024	386	Elément à Vie Limite	C	VARIOMETRE C					Passage au banc du variomètre tous les ans	24m			18/03/2022
32	15/03/2024	392	Elément à Vie Limite	C	32-01-0004 C					Atterrisseur - Remplacement de tuyauteries	120m			
32	19/03/2024	396	Elément à Vie Limite	C	32-30-17 C					(32-30-17) Remplacer le liquide hydraulique de train et les joints de valve secours.	36m			19/03/2021
24	22/03/2024	399	Elément à Vie Limite	C	24-01-0005 C					Remplacer les tuyauteries de mise à l'air libre batterie	120m			
23	04/10/2024	595	Elément à Vie Limite	C	23-10-1 C					(23-10-1) Equipement de communication - Essai opérationnel	24m			15/11/2022
34	06/10/2024	597	Elément à Vie Limite	C	34-00-5 C					(34-00-5) Vérifier les équipements IFR conformément à la réglementation	24m			06/10/2022
34	06/10/2024	597	Elément à Vie Limite	C	34-50-1 C					(34-50-1) Vérifier le transpondeur. Vérification de la chaîne transpondeur	24m			06/10/2022
	06/10/2024	597	Programme d'Entretien	C	LSA_IFR C					Effectuer les tests globaux IFR mode S	24m			06/10/2022
	06/10/2024	597	Programme d'Entretien	C	SIB2011_15R2 C					Mode S and Mode C Transponder Systems : ground testing	24m			06/10/2022

ATA	Date Limite	J. Rest.	Catégorie	Type	Réf. de Butée	Lim. Horaire	H. Rest.	Lim. Cycles	Cy. Rest.	Libellé	Répét.C	Répét.H	Répét.Cy	Dernière réalisation
24	21/11/2024	643	Elément à Vie Limite	C	24-01-0004 C					Remplacer les tuyauteries SPIRAGINE de ventilation alternateur	120m			
34	18/01/2025	701	Elément à Vie Limite	C	34-10-4 C					(34-10-4) Effectuer un essai d'étanchéité des circuits anémobarométriques	36m			18/03/2022
26	10/02/2025	724	Elément à Vie Limite	C	26-20-2 C					(26-20-2) Remplacer l'extincteur par un neuf ou effectuer une révision générale de l'extincteur	120m			
71	11/02/2025	725	Elément à Vie Limite	C	71-01-0005 C					Groupe propulseur - Remplacement tuyauterie	120m			
76	11/02/2025	725	Elément à Vie Limite	C	76-10-0003 C					Commandes moteur - Remplacement de tuyauterie	120m			
77	11/02/2025	725	Elément à Vie Limite	C	77-01-0005 C					Contrôle moteur - remplacement de tuyauteries	120m			
57	14/03/2025	756	Elément à Vie Limite	C	57-00-2 C					(57-00-2) Examiner en détail la jonction semelles des longerons/revêtements G et D	120m			
21	21/03/2025	763	Elément à Vie Limite	C	21-01-0005 C					Conditionnement d'air - remplacement tuyauteries	120m			
57	14/04/2025	787	Elément à Vie Limite	C	57-00-1 C					(57-00-1) Examiner visuellement la structure voilure - voir 57-00-00 601 §1	60m			08/10/2020
73	17/04/2025	790	Elément à Vie Limite	C	73-01-0001 C					Circuit carburant et commandes - Remplacement de tuyauterie	120m			
32	21/04/2025	794	Elément à Vie Limite	C	32-40-17 C					(32-40-17) Remplacer le liquide hydraulique de frein	36m			21/04/2022
	13/03/2026	1120	Elément à Vie Limite	C	TBO_ANTICORR C					Alternatifs TBO moteurs à pistons - partie 2 - inspection anti corrosion	36m			
61	28/03/2026	1135	Elément à Vie Limite	C	61-10-3 C					(61-10-3) Effectuer la révision générale du régulateur d'hélice associé à la RG moteur	144m			
	28/03/2026	1135	Elément à Vie Limite	C	MOTEUR C					Effectuer une révision générale du moteur toutes les 2000H suivant TBO constructeur	144m			
	17/09/2026	1308	Elément à Vie Limite	C	ALTERNAT_TBO C					Contrôles alternatifs aux TBO moteurs à pistons suivant G41-11	12m			13/02/2015
61	07/11/2026	1359	Elément à Vie Limite	C	61-10-2 C					(61-10-2) Effectuer la révision générale de l'hélice	72m			13/01/2021
24	13/02/2027	1457	Elément à Vie Limite	C	24-30-5 C					(24-30-5) Effectuer une révision générale de l'alternateur	144m			
72	13/02/2027	1457	Elément à Vie Limite	C	72-00-1 C					(72-00-1) Effectuer la révision générale du moteur	144m			
73	13/02/2027	1457	Elément à Vie Limite	C	73-20-1 C					(73-20-1) Effectuer la révision générale de la pompe à injection	144m			
80	13/02/2027	1457	Elément à Vie Limite	C	80-00-2 C					(80-00-2) Effectuer la révision générale du démarreur	144m			
55	13/11/2027	1730	CN Répétitive	C	EU2015-0130 C					Horizontal Stabilizer Spar - Inspection	72m			13/01/2022
55	13/01/2028	1791	BS Répétitif	C	10-152-55R1 C					Structure interne empennage horizontal	72m			13/01/2022
28	11/03/2030	2579	Elément à Vie Limite	C	MAL RES G et D					Remplacement des tuyauteries de mise à l'air libre réservoir G et D	120m			23/11/2021
32	18/04/2030	2617	Elément à Vie Limite	C	32-01-0003 C					Atterrisseur - Remplacement de tuyauteries	120m			08/10/2020
28	23/08/2030	2744	Elément à Vie Limite	C	28-01-0001 C					Carburant - remplacement de tuyauterie	120m			
25	01/01/2031	2875	Elément à Vie Limite	C	25-60-4 C					(25-60-4) Remplacement des joints d'étanchéité supérieur et inférieur de la balise de détresse	144m			15/11/2019
53	02/01/2031	2876	Elément à Vie Limite	C	53-01-0002 C					Fuselage - Remplacement tuyauterie	120m			19/03/2021
34	22/04/2031	2986	Elément à Vie Limite	C	34-01-0001 C					Navigation - Remplacement des tuyauteries	120m			08/09/2021
34	22/04/2031	2986	Elément à Vie Limite	C	34-01-0002 C					Navigation - Remplacement de tuyauteries	120m			08/09/2021
34	21/05/2031	3015	Elément à Vie Limite	C	34-01-0003 C					Navigation - Remplacement de tuyauteries	120m			08/09/2021
57			CN Répétitive	D	F1994-266R3 A			11821	5637				1500	
57			Elément à Vie Limite	D	57-20-12 A			11821	5637	Examiner en détail le palier de la contrefiche de TPD			1500	
57			Elément à Vie Limite	D	57-20-3 A			11821	5637	Examiner en détail le palier de la contrefiche du TPG			1500	
			Elément à Vie Limite	D	VOILURE_G A			73300	67118	ALI - Limite de structure ensemble voilure gauche			0	
			Elément à Vie Limite	D	VOILURE_D A			73300	67118	ALI - Limite de structure ensemble voilure droite			0	

ATA	Date Limite	J. Rest.	Catégorie	Type	Réf. de Butée	Lim. Horaire	H. Rest.	Lim. Cycles	Cy. Rest.	Libellé	Répét.C	Répét.H	Répét.Cy	Dernière réalisation
32			Elément à Vie Limite	D	10-154-32 A			16000	9818	Main landing gear leg cracks			3200	
			Elément à Vie Limite	H	DERIVE H	5167,65	13,60			Inspection des vis de fixation de la dérive		50		11/07/2022
25			Elément à Vie Limite	H	10-142-25	5194,05	40,00			Vérification de la rigidité des sièges avants		50		01/12/2022
79			Elément à Vie Limite	H	12-10-1 H	5194,05	40,00			(12-10-1) Vidanger le circuit d'huile - remplacer le filtre - nettoyer la crépine carter d'huile		50		01/12/2022
			BS Répétitif	H	480F H	5194,05	40,00			Chgt filtre huile et net. crépine+ insp contenu		50		01/12/2022
			Programme d'Entretien	H	50 HEURES	5194,05	40,00			Effectuer une visite d'entretien de 50 HEURES		50		01/12/2022
22			Elément à Vie Limite	H	22-10-1 H	5212,50	58,45			(22-10-1) Déposer les servomoteurs du pilote automatique		1000		
			Elément à Vie Limite	H	MEMO292 H	5212,50	58,45			Application du Service Mémo 292 de chez Bendix à la dernière édition		1000		13/02/2015
78			Elément à Vie Limite	H	78-20-1 H	5237,40	83,35			(78-20-1) Remplacement de la laine d'acier du silencieux		300		19/03/2021
25			Elément à Vie Limite	H	25-60-3 H	5238,35	84,30			(25-60-3) Effectuer un essai de la balise de détresse		100		06/10/2022
25			Elément à Vie Limite	H	25-60-1 H	5242,25	88,20			(25-60-1) Examiner la balise de détresse, validité batterie, fixations, antenne, connecteur,...		100		15/11/2022
			Programme d'Entretien	H	100 HEURES	5244,05	90,00			Visite de 100H		100		01/12/2022
			CN Répétitive	H	1977-168	5244,05	90,00			Inspection de l'interrupteur d'allumage BENDIX ttes les 100H		100		01/12/2022
			BS Répétitif	H	342G H	5244,05	90,00			Tuyauterie injection - Inspection/Remplacement		100		01/12/2022
72			BS Répétitif	H	72-30-1 H	5244,05	90,00			(72-30-1) Relever les compressions des cylindres		100		01/12/2022
74			Elément à Vie Limite	H	74-10-3 H	5244,05	90,00			(74-10-3) Vérifier la magnéto TCM		100		01/12/2022
			Programme d'Entretien	H	N2015-19-07 H	5244,05	90,00			Tuyauterie injection - Inspection/Remplacement		100		01/12/2022
56			Elément à Vie Limite	H	53-00-6 H	5350,00	195,95			(53-00-6) Examiner visuellement les supports commandes de vol aux différents cadres.		500		11/12/2019
34			Elément à Vie Limite	H	34-10-4 H	5351,65	197,60			(34-10-4) Effectuer un essai d'étanchéité des circuits anémobarométriques		300		08/09/2021
34			Elément à Vie Limite	H	ANEMO_1 H	5351,65	197,60			Passage au banc de l'anémomètre 1 (gauche)		300		18/03/2022
34			Elément à Vie Limite	H	ANEMO_2 H	5351,65	197,60			Passage au banc de l'anémomètre 2 (droit)		300		18/03/2022
74			Elément à Vie Limite	H	2005-12-06 H	5355,40	201,35			Inspection du système d'avance automatique de la magnéto		500		11/12/2019
27			Elément à Vie Limite	H	27-50-2 H	5355,40	201,35			(27-50-2) Examiner visuellement le vérin électrique de volets		500		11/12/2019
32			Elément à Vie Limite	H	32-30-10 H	5355,40	201,35			(32-30-10) Examiner visuellement les tuyauteries rigides du circuit hydraulique de train		500		11/12/2019
53			Elément à Vie Limite	H	53-01-0009 H	5355,40	201,35			Fuselage : généralités		500		11/12/2019
74			Elément à Vie Limite	H	74-10-4 H	5355,40	201,35			(74-10-4) Vérifier la magnéto TCM suivant SB643 de chez TCM §2A et 3		500		11/12/2019
28			Elément à Vie Limite	H	28-20-4 H	5444,05	290,00			(28-20-4) Remplacer l'élément filtrant du sélecteur carburant, vérifier son support.		300		01/12/2022
37			Elément à Vie Limite	H	37-00-1 H	5567,65	413,60			(37-00-1) Remplacer le filtre papier du circuit dépression		500		21/04/2022
			Elément à Vie Limite	H	BOUGIES H	5644,05	490,00			Remplacement des bougies toutes les 500H		500		01/12/2022
57			Elément à Vie Limite	H	57-00-1 H	5850,00	695,95			(57-00-1) Examiner visuellement la structure voilure - voir 57-00-00 601 §1		2000		
22			Elément à Vie Limite	H	22-10-2 H	5855,40	701,35			(22-10-2) Pilote Automatique : Examiner visuellement supports, leviers, fixations, liaisons servos		1000		11/12/2019
27			Elément à Vie Limite	H	27-50-5 H	5855,40	701,35			(27-50-5) Déposer et et nettoyer les renvois de commande volet G. Examiner en détail. Lubrifier.		1000		11/12/2019

ATA	Date Limite	J. Rest.	Catégorie	Type	Réf. de Butée	Lim. Horaire	H. Rest.	Lim. Cycles	Cy. Rest.	Libellé	Répét.C	Répét.H	Répét.Cy	Dernière réalisation
27			Elément à Vie Limite	H	27-50-6 H	5855,40	701,35			(27-50-6) Examiner visuellement la cinématique de volets G et D (sans les déposer)		1000		11/12/2019
27			Elément à Vie Limite	H	27-50-8 H	5855,40	701,35			(27-50-8) Déposer et nettoyer les renvois de commande volet D. Examiner en détail. Lubrifier.		1000		11/12/2019
24			Elément à Vie Limite	H	24-30-5 H	5911,50	757,45			(24-30-5) Effectuer une révision générale de l'alternateur		2000		
61			Elément à Vie Limite	H	61-10-3 H	5911,50	757,45			(61-10-3) Effectuer la révision générale du régulateur d'hélice associé à la RG moteur		2000		
73			Elément à Vie Limite	H	73-20-1 H	5911,50	757,45			(73-20-1) Effectuer la révision générale de la pompe à injection		2000		
			Elément à Vie Limite	H	MOTEUR H	5911,50	757,45			Effectuer une révision générale du moteur toutes les 2000H suivant TBO constructeur		2000		
05			Programme d'Entretien	H	2000 HEURES	5912,50	758,45			Visite de 2000H		2000		13/02/2015
27			Elément à Vie Limite	H	27-30-1 H	5912,50	758,45			(27-30-1) Déposer le servomoteur commande électrique de tab, vérifier le tarage, corrosion, poser.		2000		
52			Elément à Vie Limite	H	52-10-3 H	5912,50	758,45			(52-10-3) Examiner en détail les crochets de verrouillage en acier		2000		
61			Elément à Vie Limite	H	HELICE C	5912,50	758,45			(61-10-2) Effectuer la révision générale de l'hélice		2000		
72			Elément à Vie Limite	H	72-00-1 H	6311,50	1157,45			(72-00-1) Effectuer une RG moteur				
80			Elément à Vie Limite	H	80-00-2 H	6311,50	1157,45			(80-00-2) Effectuer la révision générale du démarreur		2400		
			Elément à Vie Limite	H	ALTERNAT_TBO H	6311,50	1157,45			Contrôles alternatifs aux TBO moteurs à pistons		100		
61			Elément à Vie Limite	H	61-10-2 H	6906,00	1751,95			(61-10-2) Effectuer la révision générale de l'hélice		2000		
74			Elément à Vie Limite	H	74-10-2 H	7037,65	1883,60			(74-10-2) Effectuer une révision générale de la magnéto TCM		2000		13/01/2022
57			CN Répétitive	H	1994-266R3@H1	8877,35	3723,30			Insp paliers atterrisseurs principaux		1000		09/03/2020
57			Elément à Vie Limite	H	57-20-12 H	8877,35	3723,30			(57-20-12) Examiner en détail le palier d'attache de la contrefiche articulée de TPD		1000		11/12/2019
57			Elément à Vie Limite	H	57-20-3 H	8877,35	3723,30			(57-20-3) Examiner en détail le palier d'attache de la contrefiche articulée du TPG		1000		11/12/2019
04			Elément à Vie Limite	H	00-00-41 H	10000,00	4845,95			(00-00-41) Augmentation de potentiel 1				
			Elément à Vie Limite	H	BATI_MOTEUR H	10000,00	4845,95			ALI - Remplacement du bâti moteur TB20 51000006 toutes les 10000H				
			Elément à Vie Limite	H	BATI_TR_AVANTH	10000,00	4845,95			ALI - Remplacement du bâti de train avant TB20 42010000 toutes les 10000H				
32			Programme d'Entretien	H	CONTREFICHE_DH	10000,00	4845,95			ALI_Contrefiche droite - remplacement de la contrefiche droite du bâti de train avant à 10000H				
32			Elément à Vie Limite	H	CONTREFICHE_GH	10000,00	4845,95			ALI_Contrefiche gauche				
57			Elément à Vie Limite	H	57-00-2 H	13912,00	8757,95			(57-00-2) Examiner en détail la jonction des semelles des longerons/revêtements G et D		10000		
04			Elément à Vie Limite	H	00-00-42 H	16000,00	10845,95			(00-00-42) Augmentation de potentiel 2				
04			Elément à Vie Limite	H	00-00-43 H	20000,00	14845,95			(00-00-43) Augmentation de potentiel 3				
			Elément à Vie Limite	H	VOILURE_D H	47675,00	42520,95			ALI - Limite de structure ensemble voilure droite				
			Elément à Vie Limite	H	VOILURE_G H	47675,00	42520,95			ALI - Limite de structure ensemble voilure gauche				

ATA	Catégorie	Référence	Description BS	Statut	Date	Commentaires	CN Assoc.	AD Assoc.
	Equipement	002	Pompe à carburant.	Non Concerné	30/12/1997	\$	1993-055	
	Moteur	10-041-12R1	Vidange huile et remplacement du filtre à huile.	Répétitif	31/12/9999	BS480 LYCOMING à la dernière édition / 50H		
	Equipement	10-044R1	Ceintures de sécurité aux places AV.	Répétitif	31/12/9999	Répétitif tous les ans	1989-097R1	
	cellule	10-056	Charnière de trappe de train principal.	Non Concerné	30/12/1997	\$		
52	cellule	10-058-52R2	Crochets de verrouillage portes d'accès cabine	Appliqué	23/02/2015	crochet acier, pas d'inspection/100H		EU2007-0101
	cellule	10-067R1	Circuit de mise à l'air réservoirs carburant.	Non Concerné	30/12/1997	\$	1992-225R1	
	Hélice	10-068	Cône d'hélice renforcé pour hélice dégivrée.	Non Concerné	30/12/1997	\$		
	Hélice	10-069	Cône d'hélice renforcé.	Non Concerné	30/12/1997	\$		
	cellule	10-070	Circuit hydraulique de train.	Non Concerné	30/12/1997	\$		
	cellule	10-071R3	Inspection masse équilibrage gouverne direction.	Appliqué	17/12/1998		1993-012R2	
	cellule	10-072R2	Echappement.	Non Concerné	30/12/1997	NC par le n° de série de l'avion.	1992-152R4	
	cellule	10-075R1	Sièges avant à dossiers inclinables.	Non Concerné	03/12/2001	NC	1994-114R1	
	cellule	10-080R3	Paliers attache contrefiche articulé trains PP	Répétitif	31/12/9999	@1:insp à 4000h,puis rép ttes les 1000h vol	1994-266R3	
	cellule	10-084	Nervure voilure zone réservoir carburant.	Non Concerné	30/12/1997	\$	1994-247	
	Equipement	10-087	Antenne rigide VHF 2	Non Concerné	30/12/1997	\$		
	Equipement	10-088	Cablage boîte de mélange KMA-24-02	Non Concerné	30/12/1997	\$		
	cellule	10-089	Tableau de contrôles moteur.	Non Concerné	30/12/1997	\$		
	cellule	10-090	Gyroscope directionnel.	Non Concerné	30/12/1997	\$		
	cellule	10-091	Palier d'attache contrefiche.	Non Concerné	30/12/1997	\$	1995-084	
	cellule	10-092	Protection anti corrosion.	Répétitif	31/12/9999	Remplace le BS 36		
	cellule	10-095	Interférence volet / voilure.	Non Concerné	30/12/1997	NC par le N° de série de l'avion.		
	Equipement	10-096R1	Parasitage de l'écoute casque par transpondeur.	Non Concerné	30/12/1997	NC par le n° de série de l'avion.		
	cellule	10-097	Circuit démarrage GMP.	Non Concerné	30/12/1997	NC par le N° de série de l'avion.		
	cellule	10-099	Circuit carburant	Non Concerné	08/03/1999	NC par N° de série et la génération électrique	1999-062	
	cellule	10-100	Adaptateur filtrage conditionneur de jaugage.	Non Concerné	30/12/1997	NC par le n°série de l'avion.		
55	cellule	10-101R2	Ferrures plan mobile horizontal	Non Concerné	07/03/2006	NC suite à application du BS 10-110-55		
	cellule	10-102	Circuit hydraulique de train.	Non Concerné	30/12/1997	NC par le N° série de l'avion.		
	cellule	10-103	Fixation supérieure des ceintures AV.	Non Concerné	30/12/1997	NC par le N° de série de l'avion.	1996-143	
	cellule	10-105	Train d'atterrissage.	Appliqué	30/12/1997	MàJ du manuel de vol : procédure d'urgence.	1997-032	
	cellule	10-10623	Circuit imprimé radio master.	Appliqué	03/04/2000	Modification appliquée.		
	cellule	10-107	Centrale électrohydraulique de train.	Appliqué	30/12/1997	NC par le N°série de la centrale et de l'avion.		
55	cellule	10-110-55	Plan mobile horizontal	Appliqué	07/03/2006	Rpt des ferrures plan mobile horizontal		
	cellule	10-111R2	Echappement silencieux.	Appliqué	30/12/1997	OPT A888		
	cellule	10-114-55	Palier gouverne de direction.	Répétitif	31/12/9999	Appliquée puis répétitif tous les ans	2001-002	
	cellule	10-115-25	Déverrouillage des sièges	Appliqué	02/03/2001	Modification n°165 appliquée	2001-005	
	cellule	10-116-32	Serrage des vis du bâti de train avant.	Non Concerné	16/01/2001	Non concerné par le numéro de série.	2001-001	
	cellule	10-119-32	Fourche de train avant.	Non Concerné	31/08/2001	NC par le N° série avion.	2001-304	
	cellule	10-121-53	Vérouillage des marchespièdes rétractables	Non Concerné	15/11/2001	NC n° de série avion		
24	cellule	10-122	Evolution circuit ampèremètre	Appliqué	08/03/2016	appliqué suivant procédure BS10-122		
	cellule	10-122-24	Evolution du circuit ampèremètre	Non Concerné	15/11/2001	NC par l'option	2001-446	
	cellule	10-123-57	Axe d'attache avant de voilure	Non Concerné	31/08/2001	NC par le n° de série de l'avion	2001-306	
	cellule	10-124-52	Vis de fixation charnière de porte sur pavillon.	Non Concerné	31/08/2001	NC par le N° série avion.	2001-307	

ATA	Catégorie	Référence	Description BS	Statut	Date	Commentaires	CN Assoc.	AD Assoc.
	cellule	10-128-30	Drainage planeur	Non Concerné	26/08/2002	NC dégivrage planeur		
27	cellule	10-130-27R2	Insp cardans cdes gauchissement et profondeur	Répétitif	31/12/9999	Insp init OK, rép ttes les 100H ou 1 AN	2003-368R2	
32	cellule	10-133-32	Vérins de relevage de trains avant et principaux	Appliqué	09/12/2002	Inspection effectuée	2002-574	
	cellule	10-134-28	Bas niveau carburant	Appliqué	07/03/2006	Application modif 171 bas niveau carburant		
27	cellule	10-139-27	Inspection cardans cdes gauchissement profondeur	Répétitif	31/12/9999	Insp répétitive ttes les 100h ou 1 AN	2003-368R2	
27	cellule	10-140-27	Rpt cardans cde gauchissement et profondeur	Appliqué	07/03/2006	Rpt des 3 cardans (gauchissements + profondeur)		
25	cellule	10-142-25	Sièges avant	Répétitif	31/12/9999	Vérification rigidité du siège		
	cellule	10-144-56	Fenêtres-Inspection des pare-brises	Non Concerné	11/07/2013	concerne les avions TB21	2004-148	
32	cellule	10-145-32	Contrôle des jeux de la trappe avant	Appliqué	07/01/2005			
	cellule	10-148-57	Insp longeron suite impact vis carter de roue.	Appliqué	07/03/2006	Application BS+déplacement vis G et D		
55	cellule	10-152-55R1	Structure interne empennage horizontal	Répétitif	31/12/9999	inspection de corrosion		
32	cellule	10-154-32	Main landing gear leg cracks	Répétitif	31/12/9999	inspecter à 16000 atterrissages puis 3200 att		EU2019-0274
32	cellule	10-157-32	Main landing gear locking	Appliqué	01/12/2022	Appliqué à 5144.25 TSN, pas de corrosion		
	cellule	10-31/2R2	Tuyauteries hydrauliques SATMO	Non Concerné	30/12/1997	\$		
	Hélice	118A	Hélice HARTZELL.	Non Concerné	30/12/1997	\$	1977-184	
	cellule	20	Bati moteur TB20 51000001	Non Concerné	30/12/1997	\$	1984-021	
	Moteur	2003/29	Système d'injection de carburant	No statut	31/12/5555			
	cellule	21	Embouts sur tige de rappel ds l'axe du train AV	Non Concerné	30/12/1997	\$	1984-074	
	cellule	22	Drainage pompe électrique.	Non Concerné	30/12/1997	\$		
	cellule	23	Règlage des microcontacts de train.	Non Concerné	30/12/1997	\$	1985-004	
	cellule	24	Fix. cde de trim sur les leviers de tab de prof.	Non Concerné	30/12/1997	\$	1985-043	
	cellule	26	Drainage voilure.	Non Concerné	30/12/1997	\$	1985-015	
	cellule	27	Artic relais de trans volants et tube torsion.	Non Concerné	30/12/1997	\$		
	cellule	28	Equilibrage des ailerons.	Non Concerné	30/12/1997	\$	1987-031	
	cellule	29	Bielle cde de profondeur.	Non Concerné	30/12/1997	\$	1987-003	
	cellule	30	Caissons de trains principaux.	Non Concerné	30/12/1997	\$	1987-030	
	cellule	33	Fixation tuyauterie hyd de freins.	Non Concerné	30/12/1997	\$	1987-118	
	cellule	34	Tuyauterie hydraulique de train.	Non Concerné	30/12/1997	\$	1987-117	
	Moteur	342F	Inspection,installation canalisations carburant.	Répétitif	31/12/9999	Rep 100H/1AN		N2011-26-04
	Moteur	342G	Tuyauteries injection- inspection/remplacement	Répétitif	31/12/9999	inspection toutes les 100H/1AN		N2015-19-07
	cellule	35/1	Cadre AR fixation empennage horizontal.	Non Concerné	30/12/1997	\$	1987-141R2	
	cellule	36	Renforcement de la protec. anti corrosion	Répétitif	31/12/9999	Remplacé par le BS 10-092		
	Moteur	367	Moteur lycoming.	Non Concerné	30/12/1997	\$	1977-016	
	cellule	37	Valve de secours train.	Non Concerné	30/12/1997	\$		
	Equipement	382	Distributeur d'injection Bendix.	Non Concerné	31/12/9999	NC par la marque de l'équipement. @1 : 75-108	1975-108	
	Moteur	385	Entrainement pompe à huile.	Non Concerné	30/12/1997	\$	1977-152	
	Moteur	388C	Contrôle du jeu des soupapes d' échappement	Répétitif	31/12/9999	Insp ttes les 400h, moteur du 27-04-1996	1999-088R3	
	cellule	39	Vitesse max autorisée avec volets pos. decollage	Non Concerné	30/12/1997	\$		
	cellule	40	Rondelle contrefiche articulée TP	Répétitif	31/12/9999		F1989-096R2	
	Moteur	41	Vidange à chaud et remplacement filtre huile.	Répétitif	31/12/9999	\$		
	cellule	42/1	Cadre n°0 (CpF)	Non Concerné	30/12/1997	\$	1989-175R1	
	cellule	43/1	Glissières de sièges AV	Non Concerné	30/12/1997	\$	1989-098R1	

ATA	Catégorie	Référence	Description BS	Statut	Date	Commentaires	CN Assoc.	AD Assoc.
	cellule	430	Moteur à injection.	Non Concerné	30/12/1997	\$	1979-001	
	Moteur	433	Moteur lycoming à injection.	Non Concerné	30/12/1997	\$	1979-213	
	Equipement	442	Système d'injection Bendix.	Non Concerné	30/12/1997	\$	1979-232	
	cellule	45/2	Contrefiches articulées trains.	Non Concerné	30/12/1997	\$	1989-096R2	
	cellule	46/1	Vis de réglage levier de train avant.	Non Concerné	30/12/1997	\$	1989-108R1	
	Equipement	464	Magnéto Bendix.	Non Concerné	30/12/1997	\$	1982-172	
	Equipement	47/1	Pompe auxiliaire de carburant ,pompe élec gavage	Non Concerné	30/12/1997	\$	1989-183R1	
	Moteur	475	Inspection du pignon de vilebrequin et de sa fix	Non Concerné	30/12/1997	\$	1991-209	
	Moteur	477	Inspection des culbuteurs.	Non Concerné	30/12/1997	\$	1987-095R1	
	cellule	48/3	Réservoir carburant.	Non Concerné	30/12/1997	\$	1989-177R3	
	Moteur	480E	Chgt filtre huile et net. crépine+ insp contenu	Appliqué	05/02/2018	annulé par 480F		
	Moteur	480F	Chgt filtre huile et net. crépine+ insp contenu	Répétitif	31/12/9999	répétitif toutes les 50H/4 mois		
	cellule	49	Reprise de flanc de console / cadre 0.	Non Concerné	30/12/1997	\$	1991-160	
	Moteur	50/1	Circuit d'huile moteur.	Répétitif	31/12/9999	\$	1990-143	
	Moteur	501B	Rappel des axes de piston LW14077	Non Concerné	30/12/1997	\$	1992-188	
	cellule	52	Porte étanche de réservoir.	Non Concerné	30/12/1997	\$		
	Equipement	524	Pignon pompe à huile.	Non Concerné	30/12/1997	\$	1996-179R1	
	Equipement	529	Pompe à carburant rotative.	Non Concerné	26/10/1998	NC type de moteur.		1998-412
	cellule	53	Connecteur tableau voyants.	Non Concerné	30/12/1997	\$		
	Moteur	540	Inspection des sièges de soupape.	Non Concerné	31/12/9999	NC n°série moteur Bull Rec DGAC 11/1999		
	Moteur	543A	Joint de plaque d'adaptation du filtre à huile.	Non Concerné	11/10/2000	NC par les dates.	2000-377	
72	Moteur	543B	Remplacement joint platine filtre à huile	Non Concerné	03/11/2003	Non concerné par les dates.		
	Moteur	548A	Inspection/remplacement pompe à diaphragme	Non Concerné	17/11/2005	NC type de moteur		
	cellule	55	Filtre entrée d'air moteur.	Répétitif	31/12/9999	\$	1990-229R2	
72	Moteur	552	Remplacement du vilebrequin	Non Concerné	11/10/2002	NC n° série et modification	2002-513	
72	Moteur	553	Inspection vilebrequin moteur 6 cyl à turbo	Non Concerné	11/10/2002	NC type de moteur		
72	Moteur	554	Rempt boulons fixation pignon vilebrequin	Non Concerné	05/12/2002	NC entraînement simple magnéto double	2002-600	
	Moteur	557	Bloc injection RSA5AD1	Non Concerné	07/07/2006	NC date		
	Moteur	564A	Inspection of Suction Screen Length	Non Concerné	01/09/2008	NC type de moteur		
73	Moteur	565	Insp/rpt pompes carburant de type diaphragme	Non Concerné	18/04/2005	voir LS 10-059-73 NC par les dates et le S/N		
	Moteur	566	Rpt vilebrequin moteur Lycoming	Non Concerné	17/11/2005	NC date fabrication moteur		2005-19-11
	Moteur	566sup1	Remplacement vilebrequins	Non Concerné	07/07/2006	NC SN moteur		2006-06-16
	Equipement	568	Magnéto Slick pressurisée	Non Concerné	07/07/2006	NC fabriquant de magnéto		
	Moteur	569A	Retrait vilebrequin certains moteur Lycoming	Non Concerné	05/07/2006	NC n/s moteur		
	cellule	57	Masse d'équilibrage empennage horizontal.	Non Concerné	30/12/1997	\$	1990-031	
	cellule	58/1	Crochets de verrouillage portes cabines.	Répétitif	31/12/9999		1991-143R1	
	Moteur	581	Circuit carburant-Obturateur injection carburant	Non Concerné	01/09/2008	NC dates révision servo fuel PRS107 latest rev		N2008-08-14
	cellule	59	Protection circuit élec dégivrage hélice.	Non Concerné	30/12/1997	\$	1991-144	
	cellule	60	Circuit de cde PA.	Non Concerné	30/12/1997	\$	1991-145	
	Equipement	605	Magnéto série D2000 et D2200.	Non Concerné	30/12/1997	\$	1979-208	
	Equipement	605A	Magnéto Bendix D2000 et D2200	Non Concerné	30/12/1997	\$	1980-204	
	Equipement	606	Magnéto série D2000 et D2200.	Non Concerné	31/12/9999	\$	1979-167	



ATA	Catégorie	Référence	Description BS	Statut	Date	Commentaires	CN Assoc.	AD Assoc.
	cellule	61	Filtre sortie réservoir carburant.	Non Concerné	30/12/1997	\$	1991-246	
	Hélice	61-251	Inspection hélice bipale dégivrée.	Non Concerné	20/07/2001			
	Moteur	615	fuel pump	Non Concerné	11/03/2015	NC date code		
	Equipement	617	Magnéto séries D2000 et D2200.	Non Concerné	30/12/1997	\$	1982-092	
72	Moteur	632B	insp or replacement connecting rod small end	Non Concerné	23/08/2017			N2017-16-11
	cellule	636	Sélecteur magnéto.	Appliqué	01/08/1996			
	Equipement	644	Inspection de la magnéto.	Répétitif	31/12/9999	\$	1994-075	
74	Equipement	645	Inspections du système d'avance automatique	Répétitif	31/12/9999			2005-12-06
	Moteur	95-002	Boulons de pied de bielle.	Non Concerné	30/12/1997	\$	1995-062	
	Moteur	LW617	fuel pump	Non Concerné	11/03/2015	NC date code		

ATA	Catégorie	Référence	Description CN	Statut	Date	Commentaires	BS Assoc.	AD Assoc.
	Cellule	1967-045-004	Ceintures de sécurité.	Non Concernée	29/11/2001	NC n° série avion		
	Cellule	1970-008-005	Ceintures et harnais de sécurité.	Non Concernée	29/11/2001	NC n° série avion		
	Equipement	1972-001	Attaches passagers et pilote.	Non Concernée	29/11/2001	NC		
	Equipement	1974-158	Altimètre.	Non Concernée	29/11/2001	NC date de fabrication avion		
	Equipement	1975-075	Radio King.	Non Concernée	29/11/2001	NC		
	Moteur	1975-108	Moteur Lyco à injection (Distri d'injec Bendix).	Non Concernée	29/11/2001	NC date de fabrication	382	
	Equipement	1975-183	Moteur Lyco à injection (Distri injec Bendix).	Non Concernée	29/11/2001	NC date de fabrication moteur et équipements	382	
	Moteur	1977-016	Piston pin	Non Concernée	29/11/2001	NC	367	
	Equipement	1977-102	Feux à éclats WHELEN.	Non Concernée	29/11/2001	NC date de fabrication avion		
	Moteur	1977-152	Entrainement pompe à huile.	Non Concernée	29/11/2001	NC	385	
	Cellule	1977-168	Interrupteur d'allumage Bendix.	Répétitive	31/12/9999	Répétitif ttes les 50H	583 TCM	
	Equipement	1977-174	Ens. navigation.	Non Concernée	29/11/2001	NC		
	Equipement	1978-022	Hélice Hartzell.	Non Concernée	29/11/2001	NC	118A Hartzel	
	Equipement	1978-187	Magnéto Bendix séries D2000 et D2200.	Non Concernée	29/11/2001	NC		
	Equipement	1979-001	Bendix fuel injector	Non Concernée	29/11/2001	NC	428/429/430	
	Equipement	1979-166	Pompes à vide Airborne.	Non Concernée	29/11/2001	NC	22A Airborn	
	Equipement	1979-167	Magnéto Bendix séries D2000 et D2200.	Non Concernée	29/11/2001	NC	606 TCM	
	Equipement	1979-208	Magnéto Bendix D2000 et D2200.	Non Concernée	29/11/2001	NC	605 Bendix	
	Moteur	1979-213	Moteur lycoming à injection	Non Concernée	29/11/2001	NC	433	
	Equipement	1979-232	Système d'injection Bendix.	Non Concernée	29/11/2001	NC	442	
	Equipement	1980-166	Ceintures de sécurité, boucles de fermeture PACI	Non Concernée	29/11/2001	NC		
	Equipement	1980-204	Magnéto Bendix séries D2000 et D2200	Non Concernée	29/11/2001	NC	605A TCM	
	Moteur	1981-018R2	Inspection distribution et huile moteur.	Non Concernée	19/12/2001	NC type de moteur		
	Equipement	1981-089	Masque à oxygène.	Non Concernée	29/11/2001	Non équipé de ce matériel	1 PB	
	Equipement	1982-092	Magnéto Bendix Séries D2000 et D2200.	Non Concernée	29/11/2001	NC	617 TCM	
	Equipement	1982-172	Magnéto Bendix avance automatique	Non Concernée	29/11/2001	NC	623 TCM	
	Equipement	1983-136	Harnais de sécurité Pacific.	Non Concernée	29/11/2001	NC		
	Cellule	1984-021	Bâti moteur.	Non Concernée	29/11/2001	NC	20	
	Cellule	1984-073	Ceintures de sécurité SECURAIGLON	Non Concernée	29/11/2001	NC		
	Cellule	1984-074	Train avant	Non Concernée	29/11/2001	NC N° de série	21	

ATA	Catégorie	Référence	Description CN	Statut	Date	Commentaires	BS Assoc.	AD Assoc.
	Cellule	1985-004	Train d'atterrissage.	Non Concernée	29/11/2001	NC par le N° de série de l'avion	23	
	Cellule	1985-015	Voilure - drainage.	Non Concernée	29/11/2001	NC	26	
	Cellule	1985-043	Trim de profondeur.	Non Concernée	29/11/2001	NC par le N° de série.	24	
	Cellule	1985-130	Bac de batterie.	Non Concernée	29/11/2001	NC	18	
	Equipement	1986-053	Altimètres.	Non Concernée	29/11/2001	NC		
	Equipement	1986-058	Pilote automatique.	Non Concernée	29/11/2001	NC	177/178/3	
	Equipement	1986-145R1	Pilote automatique.	Non Concernée	29/11/2001	NC	190;91;92-9	
	Cellule	1987-003	Embout de bielle de cde de profondeur.	Non Concernée	29/11/2001	NC	29	
	Cellule	1987-030	Caissons de trains principaux.	Non Concernée	29/11/2001	NC	30	
	Cellule	1987-031	Ailerons	Non Concernée	29/11/2001	NC	28	
	Moteur	1987-095R1	Inspection des culbuteurs (mot lyco).	Non Concernée	29/11/2001	NC	477	
	Cellule	1987-117	Tuy. Hyd G. de manoeuvre de TAV.	Non Concernée	29/11/2001	NC	34	
	Cellule	1987-118	Fixation tuyauterie hydraulique de frein.	Non Concernée	29/11/2001	NC	33	
	Cellule	1987-141R2	Cadre ar. fuselage / fixation PMH	Non Concernée	29/11/2001	NC	35/1	
	Cellule	1989-096R2	Contrefiches articulées de TP et TAV.	Non Concernée	29/11/2001	NC par le N° de série.	45/2	
	Equipement	1989-097R1	Ceintures de sécurité aux places avant.	Répétitive	31/12/9999	Répétitive tt les ans	10-044-25R1	
	Cellule	1989-098R1	Glissières de sièges AV.	Non Concernée	29/11/2001	NC	43/1	
	Cellule	1989-108R1	Vis de réglage levier TAV	Non Concernée	29/11/2001	NC	46/1	
	Cellule	1989-175R1	Cadre n°0 cloison pare feu.	Non Concernée	29/11/2001	NC par le N° de série.	42/1	
	Cellule	1989-177R3	Réservoir carburant.	Non Concernée	29/11/2001	NC par le N° de série de l'avion.	48/3	
	Cellule	1989-183R1	Circuit carburant.	Non Concernée	29/11/2001	NC	47/1	
	Cellule	1990-143	Radiateur d'huile.	Appliqué	29/11/2001	Appliquée usine	50/1	
	Cellule	1990-229R2	Filtre à air.	Appliqué	29/11/2001			
	Cellule	1991-031	Masse d'équilibrage de l'emp. Horizontal.	Non Concernée	29/11/2001	NC par le N° de série de l'avion.	57	
	Cellule	1991-143R1	Crochets verrouillage porte accès cabine.	Répétitive	31/12/9999	@1 : répétitif toutes les 100H	58/1	
	Cellule	1991-144	Protection circuit électrique dégivrage hélice.	Non Concernée	29/11/2001	NC	59	
	Cellule	1991-145	Circuit de cde PA.	Non Concernée	29/11/2001	NC	60	
	Cellule	1991-160	Cadre 0. Flanc de console.	Non Concernée	29/11/2001	NC par le N° de série de l'avion.	49	
	Moteur	1991-209	Pignon de vilebrequin.	Non Concernée	29/11/2001	NC	475	
	Cellule	1991-246	Filtre sortie réservoir carburant.	Non Concernée	29/11/2001	NC	61	
	Cellule	1992-152R4	Echappement.	Non Concernée	29/11/2001	NC par le n° de série de l'avion.	10-072R2	
	Moteur	1992-188	Rappel des axes de piston.	Non Concernée	29/11/2001	NC	501B	
	Cellule	1992-225R1	Circuit de MAL réservoir carburant.	Non Concernée	29/11/2001	NC	10-067-28R1	
	Cellule	1993-012R2	Inspect. masse équilibrage gouverne de direction	Appliqué	29/11/2001		10-071R3	
	Equipement	1993-055	Pompe carburant.	Non Concernée	29/11/2001	NC		
	Equipement	1994-075R2	Inspection de la magnéto.	Non Concernée	29/11/2001	NC	644 TCM	
	Cellule	1994-114R1	Sièges AV.	Non Concernée	29/11/2001	NC	10-075-25R1	
	Cellule	1994-247	Nervure de voilure zone réservoir carburant.	Non Concernée	29/11/2001	NC	10-084-57	
	Cellule	1994-266R3	Paliers attache contrefiche trains PP	Répétitive	31/12/9999	@2:insp 6000 cycles,puis rép 1500 cycles	10-080R3	
	Equipement	1994-271	Enrouleurs et freins de sangle.	Non Concernée	29/11/2001	NC		
	Equipement	1994-444	Equipements pompes à vide.	Non Concernée	29/11/2001	NC par le N° de série.		
	Moteur	1995-062	Boulons de pied de bielle.	Non Concernée	29/11/2001	NC date moteur		

ATA	Catégorie	Référence	Description CN	Statut	Date	Commentaires	BS Assoc.	AD Assoc.
	Cellule	1995-084	Atterrisseur principal.	Non Concernée	29/11/2001	NC	10-091	
	Equipement	1996-143	Fixation supérieure ceintures avant.	Non Concernée	29/11/2001	NC par le N° de série de l'avion.	10-103	
	Equipement	1996-154R1	Filtre à air Brackett	Non Concernée	29/11/2001	NC par le N° série		
	Equipement	1996-162	Contrôle d'avance automatique.	Répétitive	31/12/9999	Répétitif ttes les 500H	645/639 TCM	
	Moteur	1996-179	Pignons de pompe à huile.	Non Concernée	29/11/2001	NC	524	
	Equipement	1996-257	Remplacement de la pompe à carburant.	Non Concernée	29/11/2001	Appliquée usine	525A	
	Cellule	1997-032	Train d'atterrissage.	Appliqué	29/11/2001	MàJ du manuel de vol : procédure d'urgence.	10-105	
	Equipement	1997-184	Filtre à air RAPCO	Non Concernée	29/11/2001	NC		
	Moteur	1997-234	Axe de piston.	Non Concernée	29/11/2001	NC	527C	
71	Hélice	1997-276R1	Hélice controle CND	Non Concernée	12/11/2003	NC n° de série		
	Cellule	1998-225R6	Inspection des embases de cylindres	Non Concernée	29/11/2001	NC type de moteur		
	Equipement	1998-412	Pompe à carburant rotative.	Non Concernée	29/11/2001	NC type de pompe	529	
	Moteur	1998-413	Inspection vilebrequin	Non Concernée	29/11/2001	NC fournisseur Lycoming	529	
	Equipement	1998-444R1	Pompes à vide	Non Concernée	29/11/2001	NC par le N° série		
	Equipement	1998-446	Equipements transpondeur.	Appliqué	29/11/2001	Modif 7 réalisée à la livraison de l'avion.		
	Cellule	1999-062	Circuit carburant	Non Concernée	29/11/2001	NC par N° de série et génération électrique	10-099	
	Equipement	1999-116	Inspection magnétos Slick.	Non Concernée	29/11/2001	NC par type de moteur et marque équipement.		
	Equipement	1999-258R1	Système de navigation à base de GPS	Non Concernée	29/11/2001	NC ce GPS pas moyen Nav comme §1.		
	Equipement	1999-297	STROMSCOPE	Non Concernée	03/12/2001	NC par le type de stromscope		
	Equipement	1999-298R1	VHF Allied Signal	Non Concernée	29/11/2001	NC type de VHF		
	Cellule	1999-319	Vérification pièce renfort fixation av. de dériv	Non Concernée	29/11/2001	Renfort en place NC apte au vol		
	Equipement	1999-514	Allied Signal système de navigation	Non Concernée	29/11/2001	NC type de matériel		
	Moteur	2000-260	Moteurs à pistons MAGNETOS	Non Concernée	29/11/2001	NC type de moteur et magnétos.		
	Moteur	2000-377	Joint de plaque d'adaptation du filtre à huile.	Non Concernée	29/11/2001	NC par les dates.	543A	
72	Moteur	2000-377R1	Joint de plaque d'adaptation du filtre à huile	Non Concernée	26/08/2002	Annulation CN 2000-377 et remplacée par 2002-384		
	Cellule	2001-001	Serrage des vis du bâti de train avant.	Non Concernée	29/11/2001	Non concerné par le numéro de série.	10-116-32	
	Cellule	2001-002	Palier gouverne de direction.	Répétitive	31/12/9999	Appliquée et répétitive tous les ans	10-114-55	
	Cellule	2001-005	Déverrouillage des sièges.	Appliqué	29/11/2001	Modification n°165 appliquée	10-115-25	
34	Equipement	2001-023R2	Immunité F.M des récepteurs VHF de RNAV et ATT.	Appliqué	18/02/2002	Modification de l'installation RadioNav FAM 5801		
	Equipement	2001-164	Hélices, pieds de pales (H)(C)(Y)(-)	Non Concernée	29/11/2001	NC par le N/S moyeu, et la société BASCO		
	Cellule	2001-304	Fourche de train avant.	Non Concernée	29/11/2001	NC par le N° série avion.	10-119-32	
	Cellule	2001-306	Axes d'attaches avant de voilure.	Non Concernée	29/11/2001	NC par le N° série avion.	10-123-57	
	Cellule	2001-307	Vis de fixation charnière de porte sur pavillon.	Non Concernée	29/11/2001	NC par le N° série avion.	10-124-52	
	Cellule	2001-446R1	Evolution circuit ampèremètre.	Non Concernée	28/01/2002	NC type option	10-122-24	
34	Equipement	2001-520	Immunité FM Equipements VHF NAV type VN 411B	Non Concernée	29/11/2001	NC type de matériel		
78	Cellule	2001-610	Modification du pot d'échappement	Non Concernée	28/01/2002	NC type d'avion	10-126-78	
34	Equipement	2002-045	GNS 430 affichages CDI/HSI erronés	Non Concernée	28/01/2002	NC numéro de série GNS 430		
25	Equipement	2002-104	Ceintures de sécurité et harnais de type 343-1	Non Concernée	08/03/2002	NC type de ceinture	343-1-25-01	
25	Equipement	2002-105	Ceintures de sécurité et harnais de type 343	Non Concernée	08/03/2002	NC type de ceinture	343-25-02	
72	Moteur	2002-106	Remplacement du vilebrequin TIO-540 et LTIO-540	Non Concernée	11/03/2002	NC type de moteur.	550	
27	Cellule	2002-225	Inspection du cardan de la cde de gauchissement.	Répétitive	31/12/9999	Répétitive toutes les 100 H ou 1 AN	10-130-27	
61	Cellule	2002-276	Hélice, inspection, remise en état, rpt pales	Non Concernée	27/08/2002	NC n°série > D47534 voir §3.3.1 de la CN		

ATA	Catégorie	Référence	Description CN	Statut	Date	Commentaires	BS Assoc.	AD Assoc.
61	Hélice	2002-319	Hélices entretien défectueux	Non Concernée	27/08/2002	NC type d'hélice et n° série		
	Moteur	2002-384	Joint de plaque d'adaptation du filtre à huile	Non Concernée	26/08/2002			
72	Moteur	2002-513R1	Remplacement du vilebrequin	Non Concernée	11/10/2002	NC n° série et modification	552	
72	Moteur	2002-517	Remplacement boulons fixation pignon vilebrequin	Non Concernée	11/10/2002	NC type de moteur	554	
32	Cellule	2002-574	Vérins de relevage de trains avant et principaux	Appliqué	09/12/2002	Inspection effectuée	10-133-32	
72	Moteur	2002-600R1	Remplacement vis de fixation du vilebrequin	Non Concernée	26/02/2003	Non concerné n°série et svt §3.2.1 de la CN	554	
61	Hélice	2003-037	Remplacement du moyeu	Non Concernée	26/02/2003	Non concerné par le n°série moyeu et hélice	HC-ASB-61-259	
61	Cellule	2003-089	Hélice HARTZELL Limite vie des moyeux et pales	No Statut	31/12/5555			
61	Hélice	2003-143	Système de dégivrage des pales d'hélice	Appliqué	13/05/2003	Hélice en conformité avec la CN svt 3 a)	HC-ASB-61-251	
27	Cellule	2003-286	Vérification et réparation vérin trim profondeur	Non Concernée	03/11/2003	NC par le N° série avion		
	Moteur	2003-287R1	Pompes à carburant rotatives	Non Concernée	03/11/2003	NC par le type de pompe		
	Hélice	2003-288	Inspections réparations hélices Hartzell	Non Concernée	03/11/2003	NC par la société TW propellers		
27	Cellule	2003-368R2	Insp cardans cdes gauchissement et profondeur	Répétitive	31/12/9999	insp init OK, rép ttes les 100H ou 1 AN	10-130-27R2	
32	Cellule	2003-390	Contrefiche de train principal	Non Concernée	03/11/2003	NC par paragraphe validité BS 10-139	10-139	
56	Cellule	2004-148	Fenêtres-Inspection pare-brise.	No Statut	31/12/5555		10-144-56	
72	Moteur	2005-023	Moteur - Entretien défectueux	Non Concernée	23/03/2005	Non concerné par cet entretien		

ATA	Catégorie	Référence	Description AD	Statut	Date	Commentaires	BS Assoc.	CN Assoc.
72	Moteur	2005-0023R2	Contrôle du jeu des soupapes d'échappement.	Non Concernée	22/03/2006	NC cylindres HI-CHROME C stamped svt SI1485A	388C	1999-088R3
74	Equipement	2005-12-06	Inspection du système d'avance automatique	Répétitive	31/12/9999	Masselottes SNAP RING insp ttes 500H svt BS645	645	
61	Hélice	2005-14-11	Hélices tous types	Non Concernée	06/07/2006	NC par la société Southern California Propeller		
71	Hélice	2005-14-12	Inspection et modification boulons de fixations.	Non Concernée	06/07/2006	NC type d'hélice	HC-ASB-61-279	
	Moteur	2005-19-11	Remplacement vilebrequins	Non Concernée	10/07/2006	NC date + SN moteur	566	
57	Cellule	2006-0123	Aile - Partie inf longeron - insp + réparation	Appliqué	29/05/2006	Application du BS, inspection et déplacement vis	10-148-57	
	Moteur	2006-06-16	Remplacement vilebrequins	Non Concernée	10/07/2006	NC S/N moteur	566sup1	
	Moteur	2006-10-21	Remplacement certaines bielles de liaison ECI	Non Concernée	04/07/2006	NC par le type de bielle ECI		
72	Moteur	EU2005-0023R3	Contrôle du jeu des soupapes d'échappement.	Non Concernée	01/12/2006	NC cylindres HI-CHROME C stamped svt SI1485A	388C	1999-088R3
	Hélice	EU2006-0092R1	Hélice - inspection moyeu	Non Concernée	11/01/2007	NC date de fabrication et N/S moyeu	HC-SB-61-269	
52	Cellule	EU2007-0101	Cabin access door hooks-Inspection/Remplacement	Appliqué	23/02/2015	crochet en acier, pas d'inspection/100H	10-058-52R2	
	Equipement	EU2008-0159	transpondeur honeywell mode s	Non Concernée	15/09/2008	nc par lla marque	MST 97A-34-56	
	Cellule	EU2009-0251E	Extincteur incendi portable	Non Concernée	27/11/2009	NC par le type		
	Cellule	EU2009-0262	extincteur halon	Non Concernée	01/03/2010			
	Cellule	EU2009-0278	Extincteurs HALON identification/remplacement	Non Concernée	26/01/2010	NC fabriquant		
25	Cellule	EU2013-0020R4	Safety belts / torso restraint systems	Non Concernée	21/07/2014	NC maintenance des ceintures		
	Cellule	EU2015-0130	Horizontal Stabilizer Spar - Inspection	Répétitive	31/12/9999		10-152-55R1	
32	Cellule	EU2019-0274	Main landing gear leg inspection	Répétitive	31/12/9999	à appliquer à 16000 atterrissages	10-154-32	
	Moteur	F1998-225R7	Inspection embases de cylindre SIB EASA 23009-24	Non Concernée	14/10/2009			
	Moteur	N2006-12-07	Controle et remplacement certains cylindres ECI	Non Concernée	28/01/2008	NC type de cylindre		
	Hélice	N2006-18-15	Moyeu hélice inspection	Non Concernée	18/07/2011	NC date de fabrication et N/S moyeu		
	Moteur	N2006-20-09	Retrait de certains vilebrequins	Non Concernée	30/09/2006	NC n/s moteur et date moteur	569A	
61	Hélice	N2006-24-07	Hélice - Mauvais entretien par CSE AVIATION	Non Concernée	28/01/2008	NC type de société d'entretien		
	Moteur	N2007-04-19R1	Remplacement cylindres SUPERIOR - SAP	Non Concernée	28/01/2008	NC type de cylindre		

ATA	Catégorie	Référence	Description AD	Statut	Date	Commentaires	BS Assoc.	CN Assoc.
61	Hélice	N2007-26-09	Hélices-Inspection, remise en état, rpt pales	Non Concernée	22/01/2008	Hélice hartzell, NC par le sn des pales		
	Moteur	N2008-06-51	Circuit carburant-Obturateur servi fuel-insp rpt	Non Concernée	31/03/2008	NS par la date (01/2006) et le SN (75880) du RSA	PRS107	
	Moteur	N2008-08-14	Circuit carburant-Obturateur injection carburant	Non Concernée	01/09/2008	NC date de révision servo fuel PRS107 latest rev	581	
	Moteur	N2008-19-05	Cylindres ECI - Inspections/Remplacements	Non Concernée	12/11/2008	NC type de cylindres		
	Moteur	N2009-02-03	Circuit carburant-Obturateur servofuel	Non Concernée	20/03/2009	NC par les dates	PRS107R4	
	Moteur	N2009-16-03	Identification cylindres SUPERIOR	Non Concernée	17/12/2009	NC type de cylindres		
	Hélice	N2009-22-03	Inspection moyeu hélice	Non Concernée	18/07/2011	NC date de fabrication et N/S moyeu		
	Moteur	N2009-26-12	Moteur, cylindres, inspection remplacement	Non Concernée	26/01/2010	NC type de cylindres		
	Moteur	N2011-15-10	Servo fuel - Inspection/Remplacement	Non Concernée	29/08/2011	Non concerné par les dates		
	Moteur	N2011-26-04	Inspection tuyauterie carburant et fixations	Répétitive	31/12/9999	Inspection toutes les 100H/1 AN	342G	
	Moteur	N2012-03-06	SAP, Lycoming engine & Continental - Servo fuel	Non Concernée	22/02/2012	NC date servo fuel		
	Moteur	N2012-19-01	Remplacement des vilebrequins	Non Concernée	21/09/2012	NC n/s moteur	569	
	Moteur	N2015-02-07	Lycoming Engines	Non Concernée	16/03/2015	NC type de moteur		
	Moteur	N2015-19-07	Tuyauterie injection - Inspection/Remplacement	Répétitive	31/12/9999	A appliquer toutes les 100H/1 AN suivant BS342G	342G	
72	Moteur	N2017-16-11	insp or replacement connecting rod small end	Non Concernée	23/08/2017	NC n/s moteur Table I	632B	
	Equipement	N2022-03-15	Carburant-interface de la sonde résistive-Mod	Non Concernée	28/03/2022	NC par la modification		
	Moteur	N2022-16-03	Allumage-Roulements magnetos-Insp/Rpt	Non Concernée	07/09/2022	NC type de magneto		

***Dernière page du Kardex***